

# 2025년도 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 2월 추진실적 보고(창원시)

2025. 3. 4. 기준

## 1 개요

- 건 명 : 2025년도 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 추진실적 보고
- 수행기관 : 경남대학교 산학협력단 경남문화유산돌봄센터
- 조사기간 : 2025. 2. 1. ~ 2025. 2. 28.
- 조사대상 : 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 대상문화유산 총 431개소
- 모니터링 :
  - 2025년도 정기 모니터링
  - 문화유산 유형별·종별·상태별 적합한 모니터링 기법과 장비 활용
- 수 행 건 : 총 19건



대상지역	문화유산 (개소)
창원시	41
통영시	24
김해시	21
밀양시	88
거제시	34
양산시	22
의령군	55
함안군	36
창녕군	75
고성군	35

<경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 관리대상 문화유산 행정구역별 분포도>

## 2

## 2월 시·군별 모니터링 실적

## ■ 창원시 2월 모니터링 실적

연번	수행일자	문 화 유 산 명	일상 관리	경미 수리	모니 터링	돌봄 활동 의	조치 사항 없음
1	2025.2.3.	창원 웅천읍성				2	1
2	2025.2.3.	창원 웅천빙고지					2
3	2025.2.5.	창원향교 대성전			1	1	2
4	2025.2.5.	창원 소답동 김종영생가			1	1	1
5	2025.2.7.	창원 최윤덕 묘역			3	1	1
6	2025.2.7.	창원 최윤덕 유허지				1	1
7	2025.2.10.	창원 가음정동 고분군					2
8	2025.2.10.	창원 내동패총			1		1
9	2025.2.11.	창원 진례산성					1
10	2025.2.12.	창원 신방리 읍나무군			1	1	2
11	2025.2.12.	창원 주남 돌다리					2
12	2025.2.19.	창원 진해향교 공자 위패 매안지 비석			1		1
13	2025.2.19.	창원 마산 가을포 봉수대					1
14	2025.2.20.	창원 상남지석묘				1	
15	2025.2.20.	창원 봉림사지			1		
16	2025.2.21.	창원 어사옥비				1	2
17	2025.2.21.	창원 달천구천				1	1
18	2025.2.27.	창원 호계리 공룡 발자국 화석		1			
19	2025.2.27.	창원 마산 몽고정				1	
합계		19 건	0	1	9	11	21

## ■ 창원시 2월 모니터링 세부의견

연번	수행일자	문 화 유 산 명	세부의견	비고
1	2025.2.3.	창원 웅천읍성	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24.12.17 모니터링 결과와 동일하게 동문루 입구 해자 다리의 난간 사각기둥 4개의 상단에 방부목 내부가 심하게 부식되어 있는 것이 육안 관찰되었음. 뿐만 아니라 다리 바닥 방부목 역시 삐걱거리거나 흔들리고 있어서 보행자들이 통행 시 불안해할 소지가 충분함. 따라서 안전사고를 미연에 방지하기 위한 조치로 안전점검과 함께 전문보수가 진행되어야 할 것으로 사료됨</li> <li>- 24.12.17 모니터링 결과와 동일하게 동문누각(견룡문) 내부 상단 곳곳에 단정있는 당골막이가 탈락하여 현재 균열 및 탈락한 당골막이 잔해가 아슬아슬하게 천정에 걸쳐 있는 상태여서 탈락부재의 추락으로 인한 안전사고의 위험이 상존해 있는 상태임. 따라서 임시조치로 안전띠를 견룡문 좌우 입구부위에 2줄로 재설치하고 관람객들의 출입을 통제하였음. 자치단체에서 신속한 전문보수가 진행되어야 할 것으로 사료됨</li> </ul>	돌봄활동의
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소화기의 성능을 확인할 수 있는 눈금계이지를 통해 소화기 충전상태 확인, 점검하고 표면에 쌓여있는 먼지 등을 제거 및 파손된 소화기 받침대를 교체하여 화재 예방을 위한 평상시 안전 조치 실시</li> </ul>	
2	2025.2.3.	창원 웅천빙고지	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 웅천 빙고지는 24.10.15 모니터링 결과와 동일하게 당해문화유산의 추가 훼손을 방지하기 위하여 대형 우장막을 바닥에 깔고 바람에 날리지 않도록 여러 개의 모래주머니로 눌러 놓은 상태이고, 육안 관찰시 우장막 및 모래주머니는 양호한 상태임</li> <li>- 웅천 빙고지 주변이 개인 과수원이나 밭으로 둘러 쌓여 있어 진입로가 확보되어 있지 않아 소재지를 확인하기가 어려운 상태라 판단됨</li> </ul>	
3	2025.2.5.	창원향교 대성전	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 창원향교 풍화루 전면 우측의 훼손된 담장(7.5m x 2.5m x 0.5m)은 24.10.2 임시 안전 조치 이후 상태와 동일하며 전문보수공사가 필요한 상태라 판단됨</li> </ul>	돌봄활동의
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24.9.30 모니터링 결과와 육안관찰시 동일하게 대성전 좌측면 좌측 1~2번 기둥 사이의 단청 벽체에서 배부름 현상이 발생하여 3cm 정도 들떠 있는 상태로 주기적인 모니터링을 통해 지속적인 관찰이 필요해 보임. 배부름의 크기는 60cm x 90cm x 3cm</li> <li>- 소화기의 성능을 확인할 수 있는 눈금계이지를 통해 소화기 충전상태 확인, 점검하고 표면에 쌓여있는 먼지 등을 제거 및 파손</li> </ul>	

연번	수행일자	문 화 유 산 명	세부의견	비고
			<p>된 소화기 받침대를 교체하여 화재 예방을 위한 평상시 안전 조치 실시</p> <p>&lt;흰개미를 비롯한 생물피해&gt;  1. 대성전 우측면 좌측 2번 기둥(초석위로 1.4m ~ 2.7m)의 흰개미 피해 범위가 24.9.30 모니터링 결과와 동일하게 육안 관찰되고 지속적인 모니터링이 필요하다 판단됨</p>	
4	2025.2.5.	창원 소담동 김종영생가	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24.9.30 모니터링결과와 동일하게 좌측담장 외측 배수로 옆에 자생하고 있는 고목의 뿌리가 배수로를 지나 담장 밑으로 뻗어 나가면서 담장의 기초를 흔들고 있어서 담장의 훼손 우려가 있어 전문보수정비가 진행되어야 할 것으로 사료됨</li> </ul>	돌봄활동의
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 안채 우측면 좌측 하인방 및 주변 목부재에서 흰개미 피해가 24.2.2 모니터링결과와 비슷한 상태로 확인되며 지속적인 모니터링이 필요하다 판단됨</li> <li>- 소화기의 성능을 확인할 수 있는 눈금게이지를 통해 소화기 충전상태 확인, 점검하고 표면에 쌓여있는 먼지 등을 제거 및 파손된 소화기 받침대를 교체하여 화재 예방을 위한 평상시 안전 조치 실시</li> </ul>	
5	2025.2.7.	창원 최윤덕 묘역	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부모 합장묘와 계모 안동권씨 묘의 잔디 훼손 및 야생동물의 소행으로 추정되는 구멍이 22.11.22 모니터링 결과보다 범위가 다소 확대되어 전문보수가 필요하다 판단됨</li> </ul>	돌봄활동의
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장군묘 전면 우측의 기단석과 묘비가 24.11.22 모니터링 결과와 동일하게 남측 방향으로 9.5도 기울어 있으며 10cm 밀려나온 상태로 확인되나 향후 상부의 토압이 증가하면서 기울어짐이 계속 진행할 가능성이 있으므로 지속적인 모니터링이 필요하다 판단됨</li> <li>- 장군묘와 정정부인의 묘 전면의 좌,우측에 있는 문인석은 전문보수(세척)가 이루어져 24.11.22 모니터링 결과와 동일하게 상태가 양호하나 습도가 높고 울창한 숲속에 당해 문화유산이 위치해 있기 때문에 주기적인 모니터링을 통해 석조유물의 상태를 지속 관찰할 필요가 있다고 판단됨</li> <li>- 장군묘와 정정부인 묘의 봉분 수리 이후 24.11.22 모니터링 결과와 동일하게 잘 정리되어 있고 보수과정에서 새로 식재된 잔디의 활착 상태도 양호한 것으로 육안 관찰되지만 주변의 채광과 습윤 상태, 과거 야생동물의 피해가 있었던 만큼 지속적인 모니터링이 필요하다고 사료됨</li> <li>- 최윤덕장군 부모 합장묘의 좌,우측의 문인석의 후색변색 훼손범위가 22.11.22 모니터</li> </ul>	

연번	수행일자	문 화 유 산 명	세부의견	비고
			링 결과와 비슷하게 관찰되며 특히 좌측의 문인석의 경우 흑색변색의 상태가 심하게 나타나고 있는 상태임	
6	2025.2.7.	창원 최윤덕 유허지	- 최윤덕 유허지 안내판이 일부 내용을 식별할 수 없을 정도로 훼손이 심하여 안내판 교체가 필요한 상태라 판단됨	돌봄활동의
			- 최윤덕 유허지는 감나무 과수원 내에 위치해 있으며, 24.3.29 모니터링 결과와 동일하게 문화유산에 대한 관리 진행이 보이지 않고 집터로 추측되는 축대에 쌓인 돌 무더기 외 특별히 문화유산의 일부분이라고 보이는 특징들이 확인되지 않았음	
7	2025.2.10.	창원 가음정동 고분군	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 창원 가음정동 고분군은 수목과 식생으로 둘러 쌓여있고 현재 산책로가 형성이 되어 있어 정확한 범위는 식별하기 어려움이 있으며, 가음정동 고분으로 추정되는 봉분은 상부 침하가 여러 곳에서 확인됨</li> <li>- 원 가음정동 고분군 초입 구에 위치한 진양강씨 선영의 봉분들은 현재 이장 안내문이 붙어있고 24.9.23 모니터링 보고서 이후에도 묘 이장 작업은 실행이 안된 상태임</li> </ul>	
8	2025.2.10.	창원 내동패총	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 창원 내동 패총에 위치한 대나무가 외부 영향으로 인해 도로변 방향으로 기울어짐이 육안 확인되어 통행객 및 차량 통행 시 안전사고 위험이 다소 높아 보이므로 추후 모니터링을 통해 대나무 기울어짐이 심화될 경우 조치가 필요할 것으로 사료됨</li> <li>- 창원 내동패총은 보존 관리 상태 양호하다고 판단됨</li> </ul>	
9	2025.2.11.	창원 진례산성	- 성곽의 동문과 남문의 일부 남아있고 동문의 성곽 형태가 비교적 양호함. 보존관리상태 양호한 것으로 판단됨	
10	2025.2.12.	창원 신방리 음나무군	- 특정 음나무의 경우 기둥부위에 구멍이 나 있어 빗물이 오랫동안 머물면서 부패할 가능성이 있기 때문에 나무수술을 통해 문제를 해결할 필요가 있다고 사료됨	돌봄활동의
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 창원 신방리 음나무 군은 서측 방향(뒷산)으로 뿌리가 깊고 길게 뻗어 나가 있으며 현재 철지주 3개를 설치해 급경사면에서도 복되지 않고 균형을 유지하고 있지만 장마철 이상기후로 인해 많은 비가 내릴 경우 토사유실로 인한 피해가 예상되는 만큼 사전에 추가적인 안전 조치를 취해 만약의 사고를 대비하는 것이 바람직하다고 사료됨</li> <li>- 창원 신방리 음나무 군의 배면은 울창한 숲으로 둘러싸여 있어 습한 환경이 지속되고 있으며 이로 인해 음나무의 기둥과 주변에 이끼류의 훼손이 육안 관찰 되어 주기적인 모니터링이 필요하다고 사료됨</li> <li>- 창원 신방리 음나무 군 배면과 좌측면으로</li> </ul>	

연번	수행일자	문 화 유 산 명	세부의견	비고
			는 산에서 내려오는 우수의 물질을 유도하기 위한 배수로가 설치되어 있으나 우측면에는 설치가 되어 있지 않고 자연배수가 되도록 하였고 이 영향으로 우기시 우측면 주변 수목의 토사가 유실되어 뿌리가 드러나 있음	
11	2025.2.12.	창원 주남 돌다리	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 25.10.2 모니터링 보고서 이후 주남돌다리 하부에 이물질(부평초, 수생식물)이 없는 상태이며 서쪽에서 동쪽 방향으로 하천 물 흐름은 양호한 것으로 육안 확인됨</li> <li>- 창원 주남돌다리 보존 상태는 양호한 것으로 사료됨</li> </ul>	
12	2025.2.19.	창원 진해향교 공자 위패 매안지 비석	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소화기의 성능을 확인할 수 있는 눈금계이지를 통해 소화기 충전상태 확인·점검하고 표면에 쌓여 있는 먼지 등을 제거 및 파손된 소화기 받침대를 교체하여 화재 예방을 위한 평상시 안전 조치를 하였음</li> <li>- 24.10.17. 모니터링 결과와 같이 비신 전면 좌측 모서리 일부가 탈락된 상태이며, 가침석에 지의류를 포함한 생물학적 피해가 확인 되었고, 비신부에 진한 갈색의 알수 없는 물질들로 오염된 상태임. 당장 보존처리가 필요하다고 판단되지 않으나 주기적인 모니터링을 통해 추이 파악을 통해 추후 세척을 포함한 전문 보존처리가 필요하다고 사료됨</li> </ul>	
13	2025.2.19.	창원 마산 가을포 봉수대	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 창원 가을포 봉수대는 배면에 일부 붕괴되었으나 복원이 완료되었으며 봉수대 주변 잡목 및 덩굴류 제거하는 등 주변 경관 정비를 하여 보존관리 상태가 양호하다고 판단됨</li> </ul>	
14	2025.2.20.	창원 상남지석묘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24.9.6. 모니터링시 지적한 동측면 지석묘의 덮개돌 상부가 다소 균열 및 흑변이 심한 편이며, 지난번과 비교하여 볼때 큰 변화는 없는 것으로 보임. 서측면 석관묘 덮개돌에 흑색변색이 육안으로 확인되어 전문적인 세척 관리가 필요한 것으로 사료됨</li> </ul>	돌봄 활동 의
15	2025.2.20.	창원 봉림사지	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24.9.23. 모니터링 보고서와 같이 창원 봉림사지는 형태는 남아 있지 않고 터 흔적만 있으며, 지난번 보다 발굴 범위가 넓어졌으며 발굴 과정 중에 발견된 와편이 많아 산재되어 있음</li> <li>- 현재 발굴 진행 중에 있어 지속적인 모니터링이 필요한 것으로 판단됨</li> </ul>	
16	2025.2.21.	창원 어사옥비	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 어사옥비 보호각 전면 좌측 내림마루 망와 탈락이 확인되어 같은 문양 종류의 망와를 찾기 어렵고 작업 난이도가 있어 전문적인 보수가 필요하다고 판단됨</li> </ul>	돌봄 활동 의
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소화기의 성능을 확인할 수 있는 눈금계이지를 통해 소화기 충전상태 확인·점검하고 표면에 쌓여 있는 먼지 등을 제거 및 파손된 소화기 받침대를 교체하여 화재 예</li> </ul>	

연번	수행일자	문 화 유 산 명	세부의견	비고
			방을 위한 평상시 안전 조치를 하였음 - 24.9.10. 모니터링 보고서와 같이 어사옥비의 전면 우측 및 우측면 비신석 하단에서 시멘트 모르타르로 판단되는 보수물질의 보수흔적이 확인됨	
17	2025.2.21.	창원 달천구천	- 24.9.10. 모니터링시 지적한 달천구천 입구 쪽부터 석축면을 지나는 과수원 급수용으로 추정되는 호수 및 배관이 노출된 상태로 설치되어 있어, 안전 및 미관상 문제를 야기하고 있음. 당해 문화유산 인근 과수원 농가에서 불법으로 시공된 것으로 보이며, 지자체 차원의 조치가 필요하다고 판단됨	
18	2025.2.27.	창원 호계리 공룡 발자국 화석	- 당해 문화유산 탐방로 가운데 방부목 계단이 일부 훼손(2개소)되어 경미수리(주변 시설물 정비)가 진행되어야 할 것으로 사료됨	
19	2025.2.27.	창원 마산 몽고정	- 보호책이나 보호각의 전체적인 보존관리 상태는 양호하지만 바람이 많이 불면서 쓰레기들이 보호책 내부로 쓸려 들어가는 경우가 많음. 그리고 몽고정 우측 바닥의 면석들이 일부 훼손되어 미관을 해치고 있음으로 많은 시민들의 왕래가 있는 장소이니 만큼 전문보수를 통해 관람환경의 개선이 필요하다고 판단됨	들봄 활동 의